


Montage mit **Bandimex Spannwerkzeug W 001** und **Bandimex Adapter V 001 (a)** bzw. **V 050 (b)**.
Bandimex Spannwerkzeug in Schraubstock einspannen. Bandimex Adapter auf Werkzeugnase setzen, Schelle in Werkzeug einführen und das Bandende mit dem Excenterhebel festhalten.



Schlauch durch die Schelle stecken und Kurbel des Bandimex Spannwerkzeuges nach rechts drehen. Um das Anziehen des Bandes zu kontrollieren, legt man einen Finger auf die Seite der Schlaufe, in die das Band eingezogen wird, und dreht die Kurbel, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Wenn das Band nicht mehr unter der Schlaufe durchgezogen wird, ist die maximale Zugkraft erreicht.

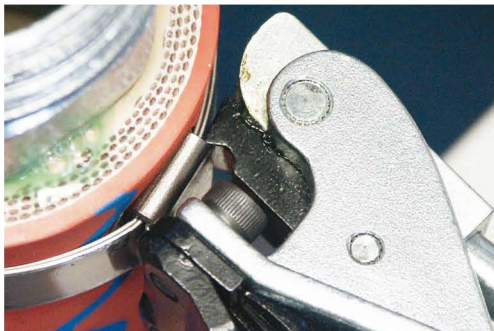

Schlauch mit der Schelle so weit nach hinten drehen, daß der Scherhaken hinter die Schlaufe greifen kann. Dabei gleichzeitig die Kurbel um ca. eine halbe Umdrehung (je nach Schlauchtyp und -größe) lösen.



(a) Schneidhebel mit einem festen Ruck nach vorn bewegen, so daß das Bandende abgeschnitten wird.



(b) Spindel von Hand an der Rändelscheibe anziehen, bis die Schlaufe fest eingeklemmt ist. Ratsche auf Sechskant setzen und so lange drehen, bis das Bandende abgeschnitten ist.

Die fertig montierte Bandimex Vorgefertigte Schelle erfordert kein nachträgliches Hämmern oder Schlagen.

